




CE

Инструкция по эксплуатации

RU

Датчик вибрации  
с интерфейсом IO-Link

VV

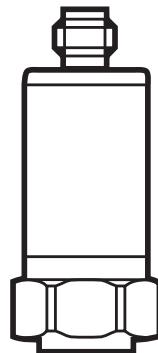

10/2020

80298004/00

# Содержание

1 Введение . . . . .	3
1.1 Система обозначений, используемая в руководстве . . . . .	3
2 Инструкции по безопасной эксплуатации . . . . .	3
3 Функции и ключевые характеристики . . . . .	4
3.1 Обзор продукции. . . . .	4
4 Установка . . . . .	5
4.1 Подготовка контактной поверхности. . . . .	6
4.2 Способ монтажа . . . . .	6
4.2.1 Винт . . . . .	6
4.2.2 Клей. . . . .	6
4.2.3 Магнит . . . . .	7
5 Электрическое подключение . . . . .	7
6 Функция . . . . .	7
6.1 IO-Link . . . . .	7
6.2 Коммутационная функция . . . . .	9
6.3 Описание рабочих данных. . . . .	10
6.3.1 v-RMS . . . . .	10
6.3.2 a-RMS . . . . .	10
6.3.3 a-Peak . . . . .	10
6.3.4 Крест-фактор . . . . .	10
6.4 Счетчик событий, история событий и счетчик часов работы . . . . .	10
6.5 Контроль машинного оборудования . . . . .	11
6.6 Маркировка . . . . .	11
7 Настройка параметров . . . . .	11
7.1 Параметры . . . . .	12
7.2 Чтение необработанных данных (BLOB) . . . . .	15
7.3 Примеры применения для настройки фильтра и оценки сигнала . . . . .	16
7.3.1 Фильтр а - оценка составляющих сигнала в диапазоне 2...1000 Гц . . . . .	16
7.3.2 Фильтр а - оценка составляющих сигнала > 3000 Гц . . . . .	17
7.3.3 Фильтр а - оценка составляющих сигнала > 10 Гц . . . . .	17
7.3.4 Фильтр v - оценка составляющих сигнала в диапазоне 2...1000 Гц . . . . .	18
7.3.5 Фильтр v - оценка составляющих сигнала в диапазоне 10...1000 Гц . . . . .	18
8 Техническое обслуживание, ремонт и утилизация . . . . .	19
9 Заводская настройка . . . . .	19
9.1 Общая настройка . . . . .	19
9.2 Специальная конфигурация . . . . .	19

# 1 Введение

Техническая характеристика, сертификаты, принадлежности и дополнительная информация представлена на сайте [www.ifm.com](http://www.ifm.com).

## 1.1 Система обозначений, используемая в руководстве

- Инструкции по применению
  - > Реакция, результат
  - Ссылка на соответствующий раздел
-  Важное примечание  
Несоблюдение этих рекомендаций может привести к неправильному функционированию устройства или созданию помех.
-  Информация  
Дополнительное разъяснение

# 2 Инструкции по безопасной эксплуатации

- Описанный прибор является субкомпонентом для интеграции в систему.
  - Системный архитектор несет ответственность за безопасность системы.
  - Системный архитектор обязуется выполнить оценку риска и создать документацию в соответствии с правовыми и нормативными требованиями, которые должны быть предоставлены оператору и пользователю системы. Эта документация должна содержать всю необходимую информацию и инструкции по технике безопасности для оператора, пользователя и, если применимо, для любого обслуживающего персонала, уполномоченного изготовителем системы.
- Прочтайте эту инструкцию перед настройкой прибора и храните её на протяжении всего срока эксплуатации.
- Прибор должен быть пригодным для соответствующего применения и условий окружающей среды без каких-либо ограничений.
- Используйте продукт только по назначению(→ 3 Применение в соответствии с назначением).
- Если не соблюдаются инструкции по эксплуатации или технические параметры, то возможны травмы обслуживающего персонала или повреждение оборудования.
- Производитель не несет ответственности или гарантии за любые возникшие последствия в случае несоблюдения инструкций, неправильного использования прибора или вмешательства в прибор.

- Установка, электрическое подключение, ввод в эксплуатацию, программирование, настройка, эксплуатация и техническое обслуживание продукта должно производиться квалифицированным и авторизованным персоналом.
- Защитите приборы и кабели от повреждения.

### 3 Функции и ключевые характеристики

- Диагностический контроль технического состояния машин и установок (вибрация и температура)
- Настройка параметров и передача рабочих значений через интерфейс IO-Link
- Асинхронное считывание необработанных данных (BLOB - Большой двоичный объект)

#### 3.1 Обзор продукции

Код товара	Тип
VVB001	Промышленные машины
VVB010	Крупногабаритные машины Производительность: > 300 кВт, скорость: > 600 гpm
VVB011	Крупногабаритные машины Производительность: > 300 кВт, скорость: 120 гpm до < 600 гpm
VVB020	Малогабаритные машины Производительность: < 300 кВт, скорость: > 600 гpm
VVB021	Малогабаритные машины Производительность: < 300 кВт, скорость: 120 гpm до < 600 гpm


 Каждый продукт предлагается в двух версиях программного обеспечения (статус А и статус В). Описание интерфейса IO-Link обоих версий программного обеспечения доступны на [www.ifm.com](http://www.ifm.com).

 При настройке нового датчика VV с COM3, автоматически используется статус программного обеспечения В. Датчик совместим со статусом программного обеспечения А.


Датчик VV с COM2 можно использовать со статусом программного обеспечения В. В этом случае будут доступны только функции статуса А.

## 4 Установка

- Вверните резьбовой адаптер  $\frac{1}{4}$ "-28 UNF / M8 (2) или резьбовой адаптер  $\frac{1}{4}$ "-28 UNF (3) в устройство (1). Резьбовые адаптеры поставляются в комплекте.
- Затяните с помощью 3 мм шестигранного ключа. Момент затяжки 8 Нм.
- Наметьте точку сверления и высверлите отверстие в месте установки:
- Отверстие M8 / мин. глубина 10 мм для резьбового адаптера  $\frac{1}{4}$ "-28 UNF/ M8.
- Или отверстие  $\frac{1}{4}$ " UNF / мин. глубина 13 мм для резьбового адаптера  $\frac{1}{4}$ "-28 UNF.

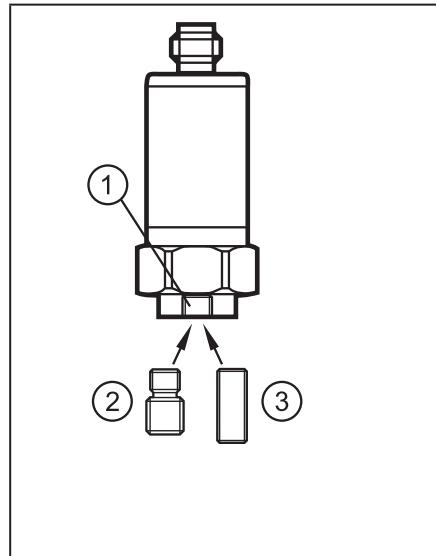

Направление измерения должно быть в направлении основной вибрации. Основная вибрация обычно проявляется в радиальном направлении к валу. В случае неподвижных подшипников с высоким поглощением осевой силы или осевых подшипников рекомендуемое направление измерения - осевое относительно вала.

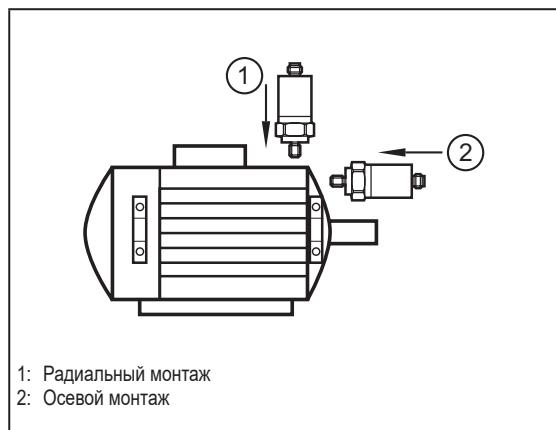

- Устанавливайте только на толстой стенке корпуса, вертикально к поверхности оборудования рядом с подшипником или на торцевом щите.
- Обратите внимание на направление измерения датчика.
- Убедитесь в обеспечении надежной передачи вибрации и не допускайте эластичных промежуточных слоев.
- Плотно затяните датчик с моментом затяжки 8 Нм.

АдAPTERы любого типа влияют на измерение вибрации. Масса, форма и жесткость адаптера влияют на частотную характеристику всей системы. Как резонансы, так и демпфирующие эффекты могут возникать в разных частотных диапазонах.

- Для всех типов установки затяните датчик с моментом затяжки, указанным в техническом паспорте.
- ! Для измерения значения температуры процесса необходимо обеспечить надежное механическое соединение датчика.
  - Обеспечьте правильную установку.

! Слишком низкий момент затяжки может привести к недостаточному соприкосновению между датчиком и оборудованием, в то время как слишком высокий момент затяжки может повредить датчик и винт.

## 4.1 Подготовка контактной поверхности

- Чтобы закрепить датчик, подготовьте чистую и гладкую контактную поверхность без какого-либо покрытия.

Подготовленная поверхность должна быть немного больше датчика или монтажного адаптера.

## 4.2 Способ монтажа

В следующей таблице указан переносимый диапазон измерения 3 различных типов монтажа.

Способ монтажа	Частотный диапазон
Винт	Приблиз. до 15 кГц
Приkleивание	Приблиз. до 8 кГц
Магнит	Приблиз. до 3 кГц

### 4.2.1 Винт

Для постоянной установки датчиков идеальным и рекомендуемым методом является винтовое соединение.

- Прикрутите датчик.
- Увеличьте плотность соединения, используя крепежный винт.

### 4.2.2 Клей

Приkleивание подходит для временного измерения или если поверхность не подходит для винтового соединения.

- Используйте клейкий адаптер, чтобы датчик можно было заменить.
- Закрепите датчик на клейком адаптере.

- ▶ Закрепите датчик вместе с адаптером на оборудовании, соблюдая инструкции по используемому клею.

- ▶ Нанесите тонкий слой клея.

 Обычно используются метилцианоакрилатные клеи (например, Loctite 454) или эпоксидные клеи (например, Loctite EA 3450).

 При выборе подходящего клея всегда учитывайте материалы и условия окружающей среды (например, температурный диапазон).

#### 4.2.3 Магнит


Использование магнитов рекомендуется только для временных измерений и подходит только для магнитных поверхностей.

- ▶ Закрепите датчик на магните.
- ▶ Аккуратно прикрепите датчик и магнит к машине.

 Неосторожное закрепление может привести к очень высоким перегрузкам, которые могут повредить датчик.

### 5 Электрическое подключение

 К работам по установке и вводу в эксплуатацию допускаются только квалифицированные специалисты - электрики. Придерживайтесь действующих государственных и международных норм и правил по монтажу электротехнического оборудования.

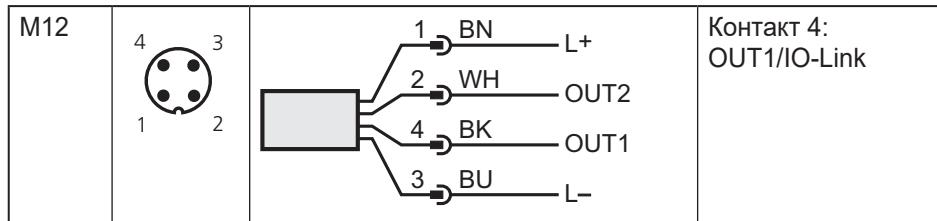

### 6 Функция

#### 6.1 IO-Link

Датчик оснащен коммуникационным интерфейсом IO-Link, который позволяет прямой доступ к рабочим и диагностическим данным. Кроме того, можно настроить параметры прибора во время работы. Для работы устройства через интерфейс IO-Link требуется мастер IO-Link.

С помощью ПК, подходящего ПО IO-Link и адаптерного кабеля IO-Link, коммуникация возможна даже если система находится в нерабочем режиме.

Файлы описания прибора (IODD), необходимые для настройки прибора, подробная информация о двух описаниях интерфейса IO-Link (статус А / статус В), о структуре рабочих данных, диагностическая информация, адреса параметров и необходимая информация об аппаратном и программном обеспечении IO-Link находится на [www.ifm.com](http://www.ifm.com).

При использовании подходящего аппаратного и программного обеспечения, интерфейс IO-Link предоставляет следующие дополнительные функции. Доступны различные функции в зависимости от состояния используемого программного обеспечения.

Датчики VV со статусом А обеспечивают следующие дополнительные функции:

- Удалённая настройка параметров
- Устойчивая к помехам передача сигнала без потерь измеренных значений
- Передача настройки параметров в заменённый датчик или другие датчики того же типа
- Одновременное считывание всех рабочих значений и бинарных коммутационных сигналов
- Комплексное отображение сообщений об ошибках и событиях
- Оценка рабочих значений и диагностических данных с помощью IO-Link мастера
- Безбумажная регистрация наборов параметров, значений процесса и диагностической информации
- Асинхронное считывание необработанных данных (BLOB) через BLOB-ID

Датчики VV с состоянием В обеспечивают следующие дополнительные функции:

- Запись необработанных данных (BLOB) через BLOB-ID, через системные команды, события на коммутационном выходе 1 или PdOut
- Встроенный счетчик событий с памятью
- Запись времени работы (mot) и счетчик времени работы машины (mrc) на основе значения v-RMS
- Встроенный счетчик количества включений прибора
- Встроенный счетчик часов работы устройства
- Обозначение устройства - информация о системе, месте и функциях и ввод даты установки

## 6.2 Коммутационная функция


Коммутационный выход OUx меняет свое состояние переключения, если значение ниже или выше установленных пределов переключения. Можно выбрать функцию гистерезиса или окна.

Настраиваемые коммутационные пределы датчиков VV с состоянием А

- v-RMS
- a-Peak
- a-RMS

Настраиваемые коммутационные пределы датчиков VV с состоянием В

- v-RMS
- a-Peak
- a-RMS
- крест
- температура

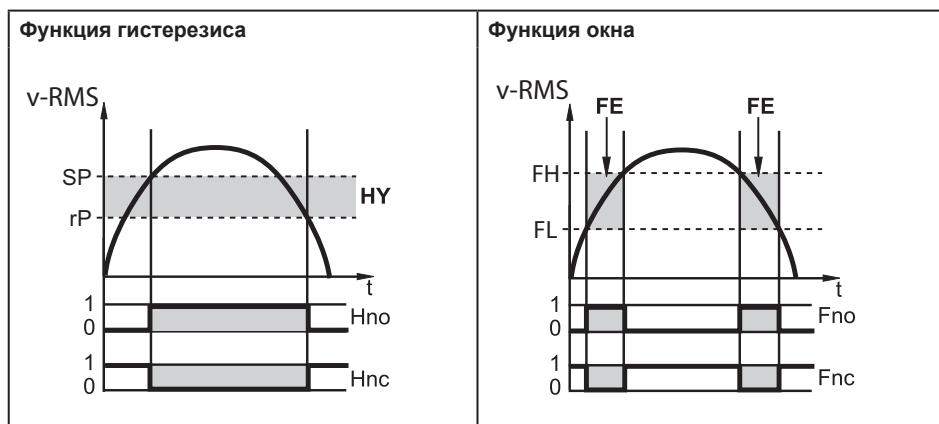

SP = точка настройки

rP = точка сброса

HY = гистерезис

Hno = гистерезис Н.О. (нормально открытый)

Hnc = гистерезис Н.З. (нормально закрытый)

FH = верхний предел

FL = нижний предел

FE = окно

Fno = окно Н.О. (нормально открытый)

Fnc = окно Н.З. (нормально закрытый)



Для обоих коммутационных выходов можно установить задержку включения и выключения.



Для датчиков VV с состоянием В, два коммутационных выхода (OU1 или OU2) можно отключить.

## **6.3 Описание рабочих данных**

### **6.3.1 v-RMS**

v-RMS (эффективное значение скорости вибрации) измеряет общую нагрузку вращающейся машины. Наиболее частые виды перегрузок (дисбаланс, ошибки выравнивания и т. д.) отражаются в v-RMS. Повышенная нагрузка может повредить машину в долгосрочной перспективе (усталость, усталостная прочность) или, в крайнем случае, вывести ее из строя в течение короткого времени.

### **6.3.2 a-RMS**

a-RMS (эффективное значение ускорения) обнаруживает механический контакт между компонентами машины. Контакт обычно возникает в случае износа (неисправный подшипник, изношенные зубчатые колеса и т. д.) или проблемы со смазками (загрязненная смазка, вода в масле и т. д.).

### **6.3.3 a-Peak**

a-Peak контролирует максимальное значение ускорения. Удары при ускорении могут возникать однократно или периодически, как при аварии, например, в случае повреждения подшипника. a-Peak - это мера силы, действующей на машину.

### **6.3.4 Крест-фактор**

Крест-фактор - это описываемое характеристическое значение анализа сигнала. Он определяется как отношение максимального значения к эффективному значению (пиковое/среднеквадратичное). При мониторинге состояния характеристическое значение используется для оценки состояния подшипника. Высокочастотные сигналы с короткой длительностью импульса повреждения подшипника генерируют более высокие пиковые значения по сравнению с действующим значением. Это соотношение можно определить по крест-фактору.

## **6.4 Счетчик событий, история событий и счетчик часов работы**

Датчики VV со статусом В предлагают

- историю событий со списком из 20 последних событий. Они сохраняются во внутренней кольцевой памяти.
- счетчик событий, который может подсчитывать различные события. Счетчик событий увеличивается на 1, если происходит соответствующее событие.
- счетчик часов работы, который считает часы работы устройства с момента доставки. Внутренняя память постоянна и не может быть сброшена.

 Историю событий и счетчик событий можно сбросить с помощью системных команд.

## 6.5 Контроль машинного оборудования

Датчики VV со статусом В регистрируют время безотказной работы и операции включения через значение процесса v-RMS.

Необходимо установить пороговое значение времени работы (mrcT). Если установленное пороговое значение превышено, счетчик времени работы (mrc) увеличивается на 1, а время работы (mot) увеличивается на время превышения (в секундах).

## 6.6 Маркировка

- Тег для конкретного приложения  
Свободно определяемый текст, назначаемый устройству
- Функциональный тег  
Свободно программируемый текст, описывает функцию прибора на заводе
- Тег местоположения  
Свободно программируемый текст, описывает место установки на заводе
- Дата установки  
Ввод даты установки. После замены датчика дата не восстанавливается.

## 7 Настройка параметров

Параметры могут быть установлены до установки и настройки прибора или во время эксплуатации с помощью интерфейса IO-Link.

 Если Вы измените параметры во время работы прибора, то это повлияет на функционирование оборудования.

- ▶ Убедитесь в правильном функционировании.

Во время настройки параметров датчик остаётся в рабочем режиме. Он выполняет измерение в соответствии с установленными параметрами до тех пор, пока не завершится настройка параметров.

- ▶ Подключите устройство к программе настройки параметров через подходящее оборудование.
- ▶ Настройка параметров.

Следующий снимок экрана взят из программы настройки параметров ifm moneo Configure.

The screenshot shows the ifm moneo software interface. At the top, it displays 'Connected: E30390 (USB) / Port 1 / VV8001 Status B'. The main window has tabs for 'Identification', 'Parameter', and 'Diagnosis'. Under 'Identification', detailed device information is listed, including Product Name: VV8001 Status B, Family: VV, Vendor: ifm electronic gmbh, Vendor ID: 0x116 (110 d), Device ID: 0x507 (1367 d), Serial number: 000010230237, Hardware / firmware revision: BA / V1.25, and Description: IO-Link vibration sensor, -50...50 g. To the right, there's a preview image of the sensor and a link to 'visit device page'. Below this is a table for parameter configuration with columns for Source, Parameter, Value, Current device value, Minimum, Maximum, and Description. The 'Identification' section is expanded, showing three rows for Application Specific Tag, Function Tag, and Location Tag, each with a value of '...', current device value of '...', minimum of '0', maximum of '32', and a description. At the bottom of the table are buttons for 'WRITE TO DEVICE', 'SAVE PARAMETER SET', 'DISCARD', and 'EXIT'.

## 7.1 Параметры



Следующие параметры IO-Link просто предоставляют обзор состояния программного обеспечения В.

Полный список можно найти в IODD блока. Параметры статуса ПО А отличаются от статуса В.

Параметр	Описание	Диапазон настройки
<b>Идентификация</b>		
Специфичный для приложения тег	Произвольные текстовые поля, максимум 32 символа в поле	
Функциональный тег		
Тег местоположения		
Дата установки	Дата установки прибора на заводе. Этот параметр не восстанавливается после замены устройства. После замены датчика введите новую дату установки. Диапазон настройки: гггг-мм-дд	
<b>Параметр</b>		
Конфигурация выхода		
ou1 ou2	Характеристики переключения гистерезис / функция окна	Hno / Hnc / Fno / Fnc / OFF
SEL1 SEL2	Рабочее значение, которое оценивается на коммутационном выходе	v-RMS / a-Peak / a-RMS / температура / крест
P-n	Функция выходного сигнала	PNP / NPN
Дискретный выход 1/2	Задержка включения dS1/2 Задержка выключения dr1/2	0...50 с 0...50 с

<b>Параметр</b>	<b>Описание</b>	<b>Диапазон настройки</b>
Температура	Температура Установите точку срабатывания SP1/2 Установите точку сброса rP1/2	-28...80 °C -30...78 °C
v-RMS	Усталость (компоненты) Установите точку срабатывания SP1/2 Установите точку сброса rP1/2	0.0002... 0.0450 м/с 0.0000... 0.0448 м/с
a-Peak	Механические удары Установите точку срабатывания SP1/2 Установите точку сброса rP1/2	2.0...490.3 м/с <sup>2</sup> 0.0...488.3 м/с <sup>2</sup>
a-RMS	Трение Установите точку срабатывания SP1/2 Установите точку сброса rP1/2	2.0...490.3 м/с <sup>2</sup> 0.0...488.3 м/с <sup>2</sup>
Крест	Установите точку срабатывания SP1/2 Установите точку сброса rP1/2	20...500 10...490
<b>Память</b>		
Температура	Сохраняет и отображает минимальное (Lo.T) и максимальное (Hi.T) значение температуры	-30.0...80.0 °C
v-RMS	Сохраняет и отображает максимальное значение	0.0000...0.0495 м/с
a-Peak		0.0...490.3 м/с <sup>2</sup>
a-RMS		0.0...490.3 м/с <sup>2</sup>
Крест		1.0...50.0
Стандартная команда	Команда сброса для сохраненных значений	
Сигнал	Различные фильтры для внутренней обработки сигналов	
Фильтр DC	Высокая частота Фильтр компонента DC (статическое ускорение) - для расчета всех характерных значений	2 / 10 Гц
Фильтр A	Обходной / верхний / нижний фильтр для характерных значений ускорения	1 / 3 / 5 кГц
Фильтр V	Низкая частота Фильтр для характерных значений виброскорости	1 кГц

Параметр	Описание	Диапазон настройки
<b>Ошибка конфигурации</b> <b>Выход 1-2</b>		
FOU1...2	Поведение выхода в случае ошибки	OFF ON OU (поведение выхода определяется только рабочим значением)
<b>Настройка индикации</b>		
uni - v-RMS	Установка физической величины	m/s; mm/s; inch/s
uni - a-Peak, a-RMS		m/s <sup>2</sup> ; g; mg
Uni.T		°C; °F
<b>Основные настройки</b>		
Стандартная команда	Возврат к заводским настройкам	
Стандартная команда	Начать самотестирование	
Результат самотестирования	Загрузка результатов	
MDC	Загрузка результатов	
BLOB ID	Идентификатор большого двоичного объекта только что отправлен	
Диагностика		
Состояние устройства	Отображает текущее устройство и диагностический статус	
История события	Показывает список последних 20 событий	
Счетчик событий	Увеличивает частоту возникновения соответствующего события	
Контроль машинного оборудования	Отображение времени работы машины (mot) и отображение количества превышений порогового значения (mrc) на основе значения процесса v-RMS	
Операции включения	Количество включений датчика с момента поставки	
Счетчик часов работы	Счетчик часов работы датчика с момента доставки	
Внутренняя температура	Вывод внутренней температуры датчика по индексу	
Передача файлов (BLOB)	Передача бинарного файла	

## 7.2 Чтение необработанных данных (BLOB)

Блок необработанных данных датчика может быть прочитан через механизм IO-Link BLOB. Этот блок необработанных данных имеет длину записи 4 секунды с частотой дискретизации 25 кГц. Отдельные образцы имеют битовую ширину 16 бит и целочисленный формат со знаком. В результате общий размер набора данных BLOB составляет 200000 байт.

Блок необработанных данных может быть записан с помощью 4 различных механизмов:

### 1. Запись через BLOB ID

Для датчиков VV со статусом А и статусом В, необработанные данные можно записать через BLOB ID. (-4096)

### 2. Запуск записи с помощью системной команды

Для датчиков VV со статусом В необработанные данные можно записать с помощью системной команды. Доступ к этим необработанным данным можно получить через BLOB ID (-4097). Если перед запросом не была отправлена системная команда, передается 0 байтов данных.

### 3. Запись на основе событий

Датчики VV со статусом В имеют внутренний механизм, связанный с коммутационным выходом 1.

Если событие происходит на коммутационном выходе 1, записываются необработанные данные. Доступ к этим необработанным данным можно получить через BLOB ID (-4098). Если перед запросом не произошло никакого события переключения, передается 0 байт данных.

### 4. Запуск записи через PdOut

Датчики VV со статусом В могут записывать необработанные данные через бит (№ 4) в потоке данных PdOut. Необработанные данные могут быть записаны через нарастающий фронт соответствующего бита с действительными данными PdOut. Доступ к этим необработанным данным можно получить через BLOB ID (-4099). Если перед запросом не был установлен триггер PdOut, передается 0 байт данных.

Блок необработанных данных записывается и передается с момента запуска механизма BLOB. Передача занимает не менее 7 минут в зависимости от времени цикла ведущего устройства и использования COM2 или COM3. Передача необработанных данных через COM3 занимает около 2 минут.



Для получения отсчетов, масштабированных по «1g», данные необходимо разделить на коэффициент масштабирования  $216/125 = 524,288$  (требуется ручной расчет).



Датчики VV со статусом В предоставляют область памяти для записи необработанных данных независимо от метода записи. Эта память всегда заполняется последним событием, а существующая память перезаписывается.



Необработанные данные передаются в двоичном формате и сохраняются в виде файла \*.bin. Необработанные данные можно импортировать и анализировать в программе настройки параметров VES004 (> версия 2.07.00).


## 7.3 Примеры применения для настройки фильтра и оценки сигнала

### 7.3.1 Фильтр a - оценка составляющих сигнала в диапазоне 2...1000 Гц

Настройки

DC фильтр: 2 Гц, high-pass

a-фильтр: 1 кГц, low-pass

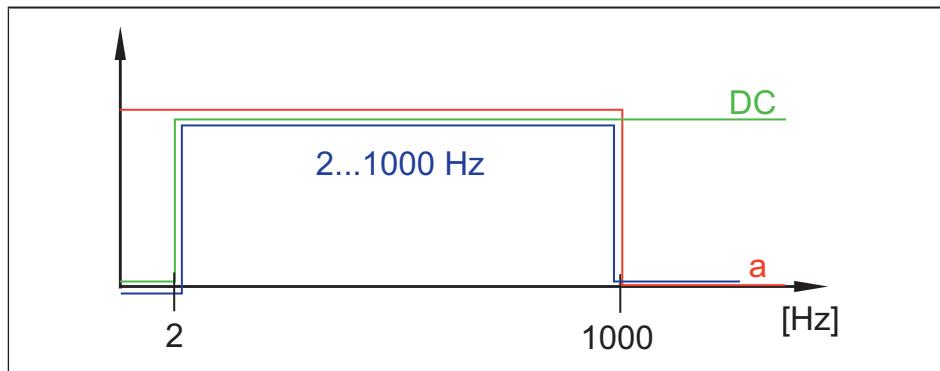


### 7.3.2 Фильтр а - оценка составляющих сигнала > 3000 Гц

Настройки:

DC фильтр: 2 Гц, high-pass

а-фильтр: 3 кГц, high-pass

RU

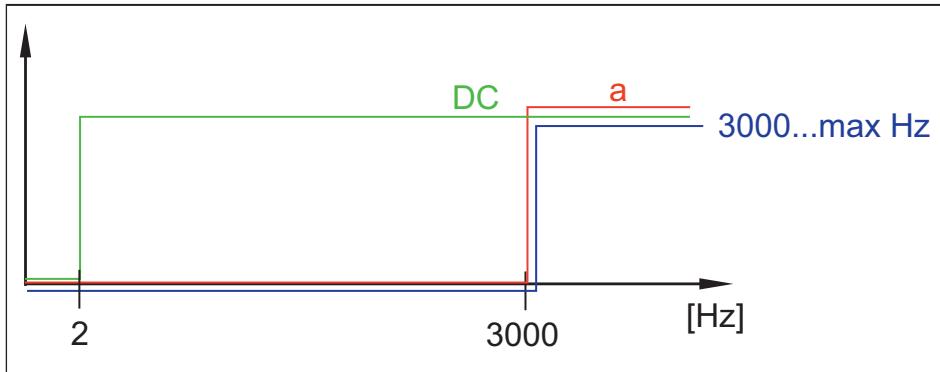


### 7.3.3 Фильтр а - оценка составляющих сигнала > 10 Гц

Настройки

DC фильтр: 10 Гц, high-pass

а-фильтр: обводная труба

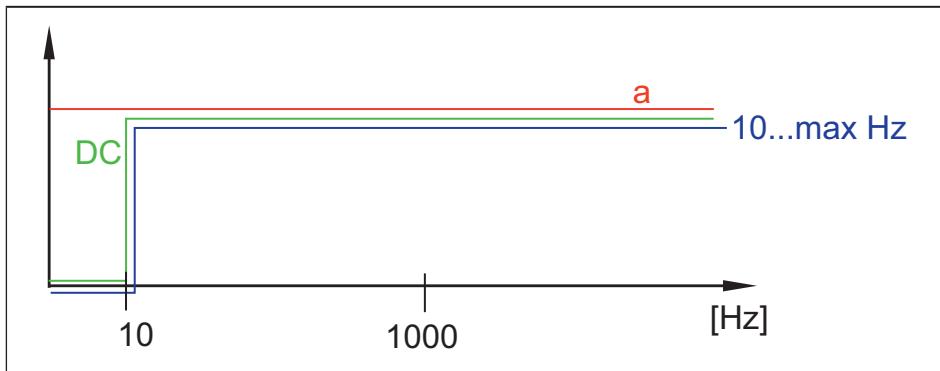


### 7.3.4 Фильтр v - оценка составляющих сигнала в диапазоне 2...1000 Гц

Настройки

DC фильтр: 2 Гц, high-pass

v-фильтр: 1 кГц, low-pass (фиксированный)

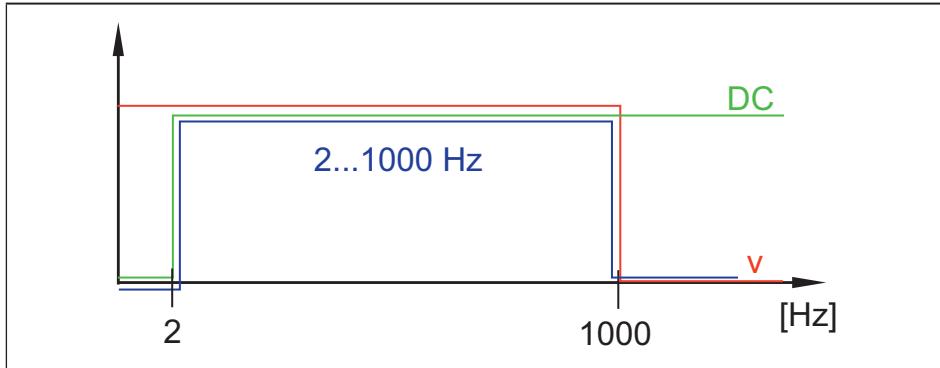


### 7.3.5 Фильтр v - оценка составляющих сигнала в диапазоне 10...1000 Гц

Настройки

DC фильтр: 10 Гц, high-pass

v-фильтр: 1 kHz, low-pass (фиксированный)

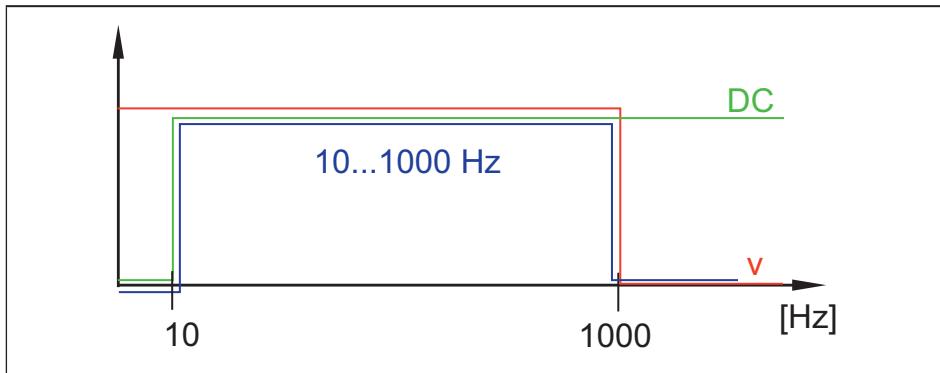

## 8 Техническое обслуживание, ремонт и утилизация

В процессе эксплуатации прибор не нуждается в техническом обслуживании. Прибор не подлежит ремонту. Если прибор больше не используется, утилизируйте его экологически безопасным способом в соответствии с действующими национальными правилами.

## 9 Заводская настройка

### 9.1 Общая настройка

Конфигурация выхода	ou1	ou2	P-n
	Hnc	Hnc	PnP
Цифровой выход 1	dS1	dr1	
	0	0	
Цифровой выход 2	dS2	dr2	
	0	0	
Ошибка конфигурации	FOU1	FOU2	
	OFF	OFF	
Настройки дисплея	uni - v-RMS	uni - a-Peak, a-RMS	Uni.T
	M/s	M/s <sup>2</sup>	°C

### 9.2 Специальная конфигурация

Конфигурация выхода	VVB001	VVB010	VVB011	VVB020	VVB021
SEL1	v-RMS	v-RMS	v-RMS	v-RMS	v-RMS
SEL2	v-RMS	a-RMS	a-RMS	a-RMS	a-RMS
v-RMS [m/s]					
SP1 - v-RMS rP1 - v-RMS	0.0045 0.0043	0.0045 0.0043	0.0045 0.0043	0.0028 0.0026	0.0028 0.0026
SP2 - v-RMS rP2 - v-RMS	0.0071 0.0069	0.0071 0.0069	0.0071 0.0069	0.0045 0.0043	0.0045 0.0043
a-Peak [M/s <sup>2</sup> ]					
SP1 - a-Peak rP1 - a-Peak	19.6 17.6	19.6 17.6	19.6 17.6	9.8 7.8	9.8 7.8
SP2 - a-Peak rP2 - a-Peak	29.4 27.4	29.4 27.4	29.4 27.4	19.6 17.6	19.6 17.6
a-RMS [m/s <sup>2</sup> ]					
SP1 - a-RMS rP1 - a-RMS	9.8 7.8	3.4 1.4	3.4 1.4	2.4 0.4	2.4 0.4

SP2 - a-RMS	19.6	5.4	5.4	4.4	4.4
rP2 - a-RMS	17.6	3.4	3.4	2.4	2.4
Крест					
SP1 - CREST	5	5	5	5	5
rP1 - CREST	4	4	4	4	4
SP2 - CREST	7	7	7	7	7
rP2 - CREST	6	6	6	6	6
Температура					
SP1 - TEMP	60	60	60	60	60
rP1 - TEMP	58	58	58	58	58
SP2 - TEMP	80	80	80	80	80
rP2 - TEMP	78	78	78	78	78
Фильтр DC					
FILT-DC. FCUTOFF	10	10	2	10	2
FILT-DC. Тип	High-pass	High-pass	High-pass	High-pass	High-pass
Фильтр V					
FILT-V. FCUTOFF	1000	1000	1000	1000	1000
FILT-V. Тип	Low-pass	Low-pass	Low-pass	Low-pass	Low-pass
Фильтр a					
FILT-A. FCUTOFF	5000	5000	5000	5000	5000
FILT-A. Тип	Bypass	Low-pass	Low-pass	Low-pass	Low-pass