

ifm electronic

CE


Инструкция по эксплуатации  
Датчик давления

**effectorgo<sup>®</sup>**

**PN00xA**

704531 / 00 12 / 2008

RU

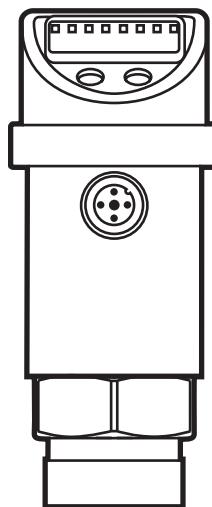

# Содержание

Введение .....	3
Используемые символы .....	3
Инструкции по технике безопасности .....	3
Применение в соответствии с назначением .....	4
Функционирование .....	4
Обработка измеренных сигналов .....	4
Коммутационная функция .....	5
Аналоговая функция .....	5
Установка .....	6
Электрическое подключение .....	6
Рабочие элементы и индикация .....	7
Меню .....	8
Структура меню .....	8
Пояснения к меню .....	9
Настройка параметров .....	10
Обычная настройка параметров .....	10
Конфигурация цифрового дисплея .....	12
Конфигурация выхода 1 .....	12
Настройка функции выходного сигнала .....	12
Настройка пределов переключения .....	12
Конфигурация выхода 2 .....	12
Настройки пользователя (дополнительные) .....	13
Настройка времени задержки для OUT1 .....	13
Настройка демпфирования для OUT1 .....	13
Сервисные функции .....	13
Считывание миним./макс. значений давления в системе .....	13
Эксплуатация .....	14
Считывание заданных параметров .....	14
Индикация неисправности .....	14
Габаритные размеры .....	15
Технические характеристики .....	15

Диапазоны настройки .....	17
Заводская настройка .....	18

## 1 Введение

### 1.1 Используемые символы

- Инструкция
- > Реакция, результат
- [...] Название кнопки или обозначение индикации
- Ссылка на соответствующий раздел
-  Важное примечание:  
Несоблюдение может привести к неправильному функционированию или помехам.

## 2 Инструкции по технике безопасности

- Внимательно прочитайте эту инструкцию до начала установки и эксплуатации. Убедитесь в том, что прибор подходит для Вашего применения без каких-либо ограничений.
- Если не соблюдаются инструкции по эксплуатации или технические данные, то возможны травмы обслуживающего персонала и/или повреждения оборудования.
- Проверьте совместимость материалов (→ глава 12 Технические данные) со средой измерения во всех областях применения.
- Строго соблюдайте инструкции по безопасной эксплуатации приборов во взрывоопасных зонах: → Инструкция по эксплуатации (в части, касающейся взрывозащиты) для датчиков давления в соответствии с директивой 94/9/ЕС, приложение VIII (ATEX) группа II, категория электрооборудования 3D.

Инструкция по эксплуатации (в части, касающейся взрывозащиты) или сертификат соответствия ЕС должны поставляться вместе с изделием на языке одного из членов -государства ЕС. Если эти документы не были приложены к изделию, то Вы вправе потребовать их у продавца или производителя.

RU

### 3 Применение в соответствии с назначением

Прибор предназначен для контроля давления в оборудовании и установках.

#### Области применения

Тип давления: относительное давление

Код товара	Диапазон измерения		Допустимое избыточное давление		Разрывное давление	
	бар	фунт/кв.дюйм	бар	фунт/кв.дюйм	бар	фунт/кв.дюйм
PN004A	-1...10	-14,5...145	75	1 087	150	2 175
PN006A	0...2,5	0...36,3	20	290	50	725
PN007A	0...1	0...14,5	10	145	30	450
PN009A	-1...0	-14,5...0	10	145	30	450

$$\text{МПа} = \text{бар} \div 10 / \text{кПа} = \text{бар} \times 100$$

Диапазон измерения аналогового сигнала для PN004A = 0...10 бар.



Соблюдайте соответствующие меры безопасности и не допускайте статической и динамической перегрузки, превышающей указанное допустимое избыточное давление.

Не превышайте указанного разрывного давления.

Прибор может быть разрушен даже при кратковременном превышении разрывного давления. ПРИМЕЧАНИЕ: Опасность поражения!

### 4 Функционирование

#### 4.1 Обработка измеренных сигналов

- Прибор показывает текущее давление в системе.
- Датчик формирует 2 выходных сигнала согласно настройке параметров.

OUT1	Коммутационный сигнал для предельного значения давления в системе.
OUT2	Аналоговый сигнал 4...20 мА / 0...10 В.

## 4.2 Коммутационная функция



Выход 1 переключается, если значение давления выше или ниже пределов переключения (SP1, rP1). Следующие функции могут быть выбраны:

- Функция гистерезиса / нормально открытый: [OU1] = [Hno] ( $\rightarrow$ рис. 1).
- Функция гистерезиса / нормально закрытый: [OU1] = [Hnc] ( $\rightarrow$ рис. 1).

Сначала задайте значение (SP1), затем установите точку сброса (rP1) с учетом необходимой разницы.

- Функция окна / нормально открытый: [OU1] = [Fno] ( $\rightarrow$ рис. 2).
- Функция окна / нормально закрытый: [OU1] = [Fnc] ( $\rightarrow$ рис. 2).

Ширина окна регулируется интервалом между SP1 и rP1. SP1 = верхний порог, rP1 = нижний порог.

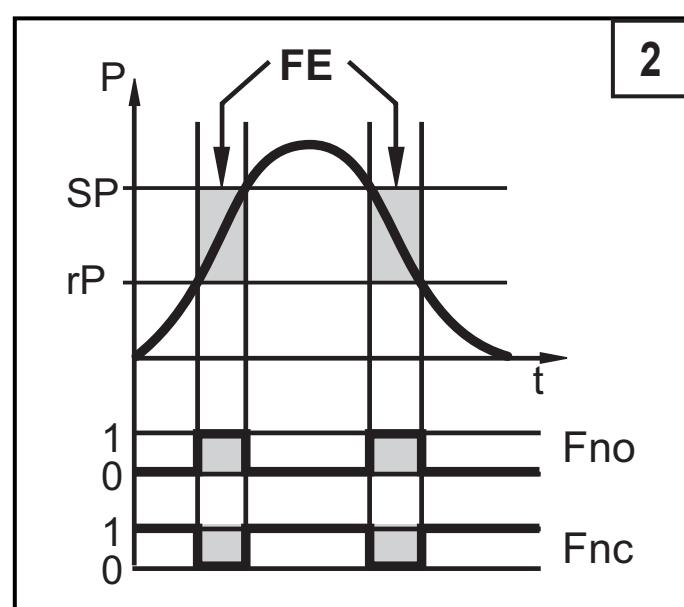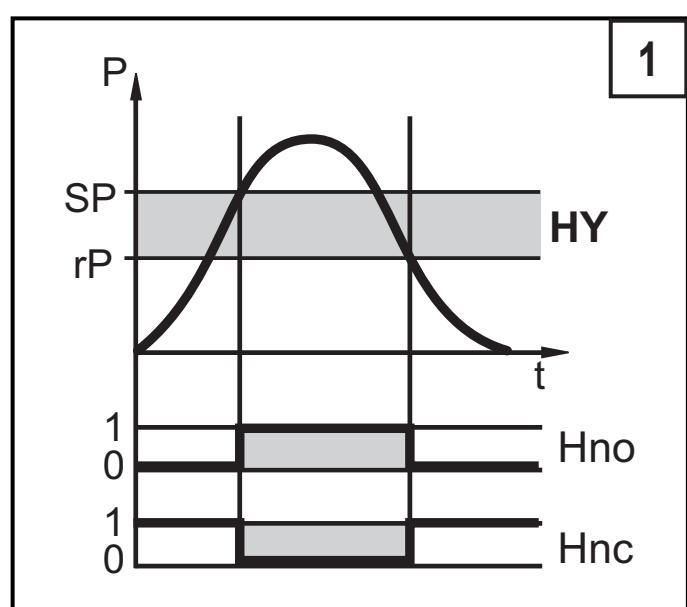

P = давление в системе; HY = гистерезис; FE = окно

## 4.3 Аналоговая функция

Аналоговый выход конфигурируется.

[OU2] определяет диапазон измерения равный 4..20 мА ([OU2] = [I]) или 0..10 В ([OU2] = [U]). Диапазон измерения аналогового сигнала для PN004A = 0...10 бар.

RU

## 5 Установка



Перед установкой и демонтажом датчика: убедитесь, что в системе отсутствует давление.

- Вставьте прибор в подключение к процессу G1/4.
- Плотно затяните.

## 6 Электрическое подключение



К работам по установке и вводу в эксплуатацию допускаются только квалифицированные специалисты - электрики.


Придерживайтесь действующих государственных и международных норм и правил по монтажу электротехнического оборудования.

Напряжение питания должно соответствовать EN 50178, SELV, PELV.

Для соблюдения требований сертификата cULus:

Прибор должен питаться от гальванически разделенного источника питания и защищен соответствующим устройством от перегрузки по току. Обязательно соблюдайте требования по ограничению напряжения в соответствии с UL508.

- Отключите электропитание.
- Подключайте прибор согласно данной схеме:

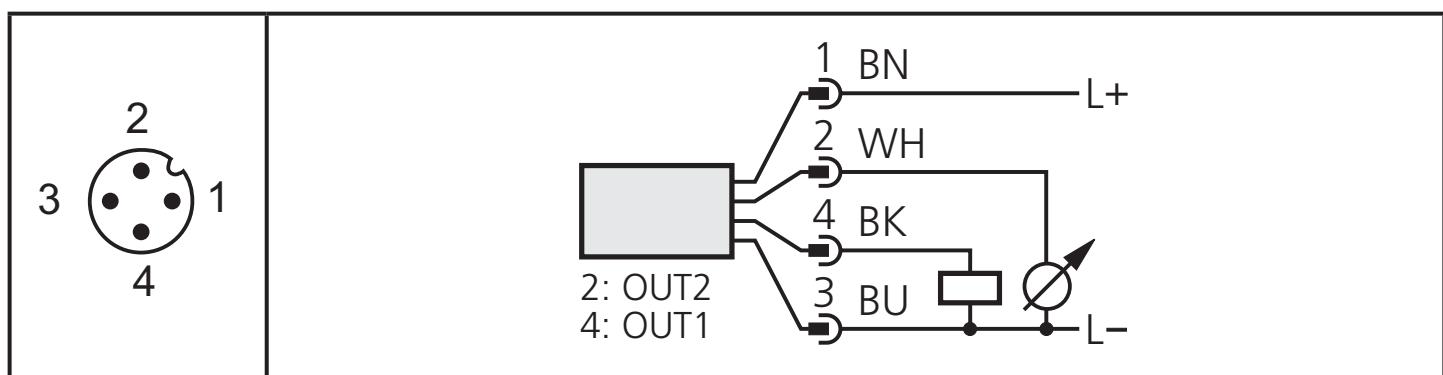


Контакт 1	Ub+
Контакт 3	Ub-
Контакт 4 (OUT1)	Контроль давления с помощью бинарного переключаемого выхода.
Контакт 2 (OUT2)	Аналоговый выходной сигнал давления в системе.

Цвета жил разъёмов ifm:

1 = BN (коричневый), 2 = WH (белый), 3 = BU (синий), 4 = BK (черный)

## 7 Рабочие элементы и индикация

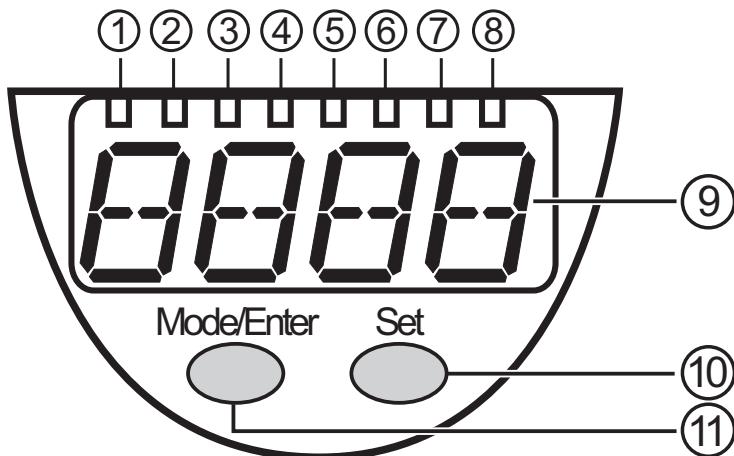

### от 1 до 8: Светодиодная индикация

- Светодиоды от 1 до 4 указывают на ед. измерения давления на наклейке.
- Светодиод 4 не используется для приборов с 3 возможными единицами измерения.
- Светодиоды от 5 до 7: не используются.
- Светодиод 8 = статус переключения OUT1 (горит, если выход 1 переключен).

### 9: Буквенно-цифровой 4-значный дисплей

- Индикация текущего давления в системе.
- Индикация параметров и значений параметров.

### 10: Кнопка Set (Кнопка для программирования)

- Установка значений параметров (удержанием кнопки или переменными краткими нажатиями).


### 11: Кнопка Mode/Enter

- Выбор параметров и подтверждение установленных значений параметров.

RU

# 8 Меню

## 8.1 Структура меню

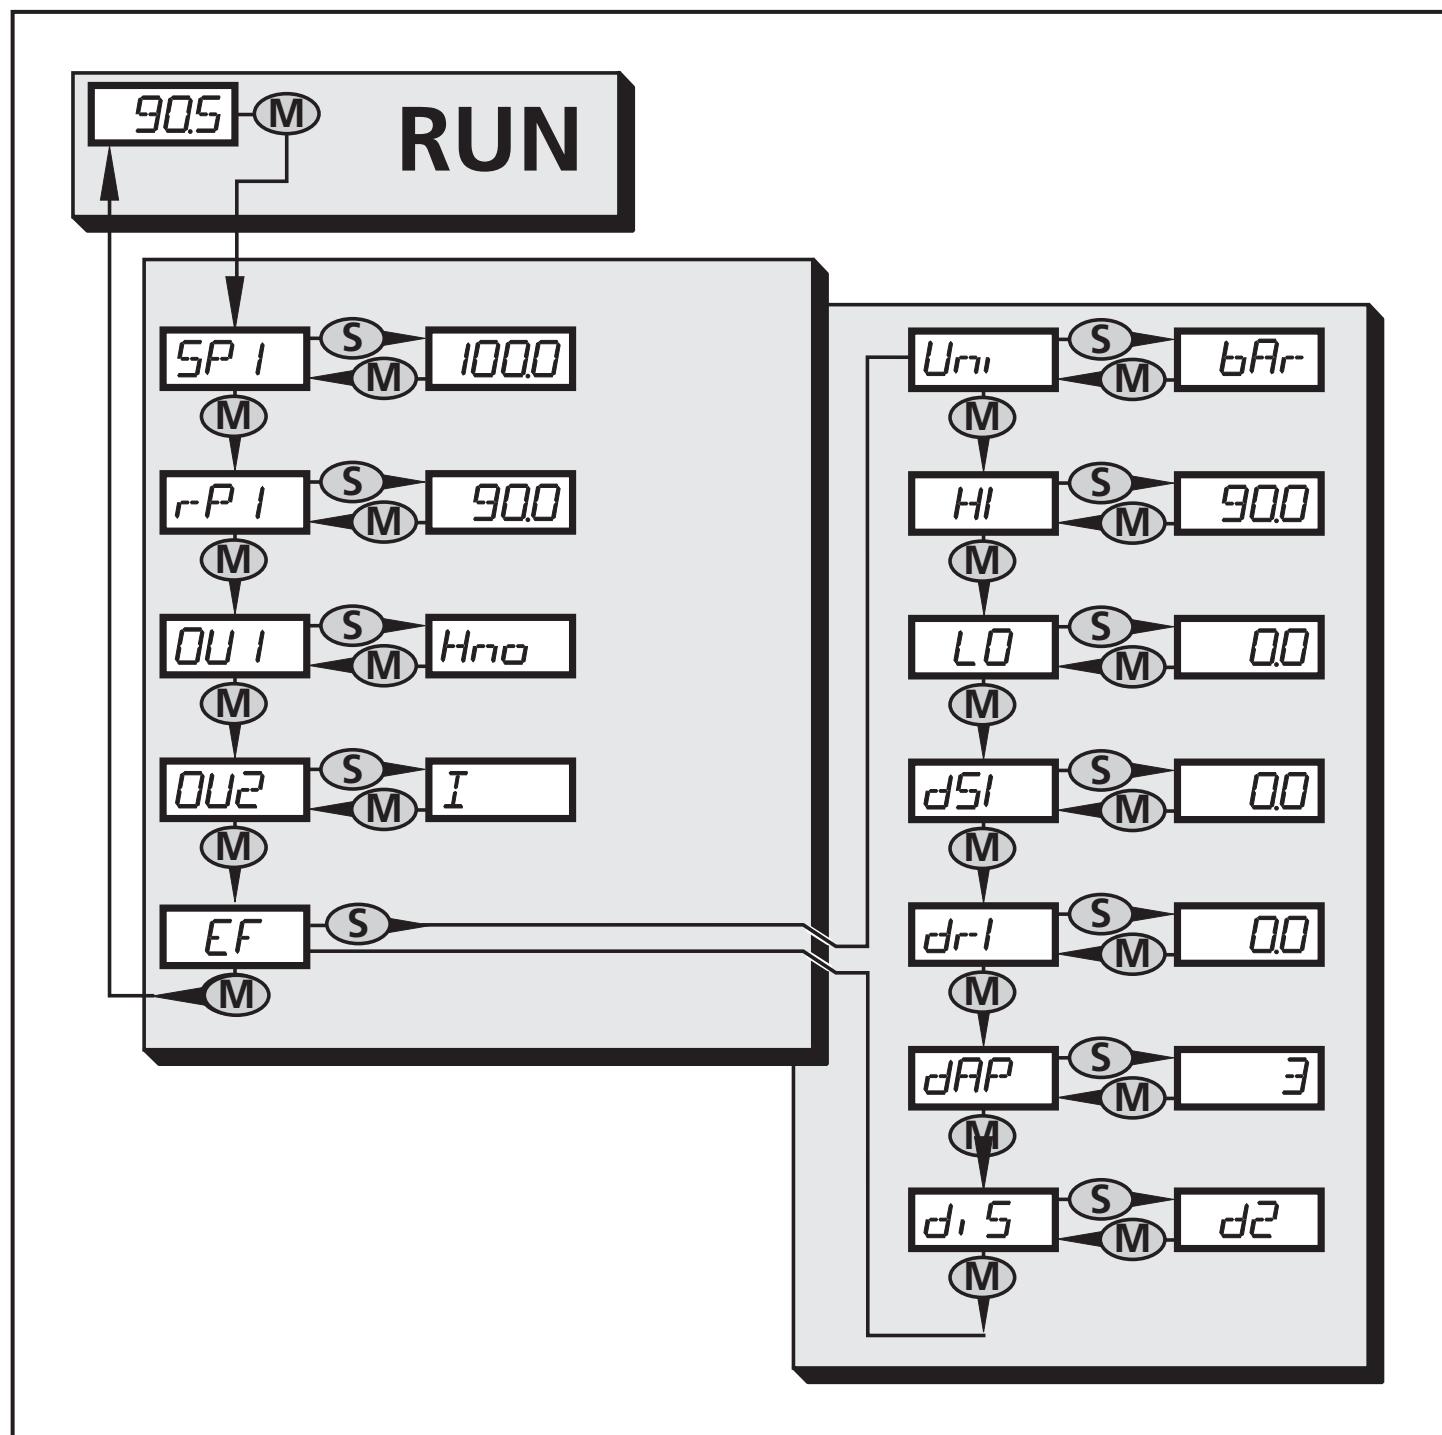

## 8.2 Пояснения к меню

SP1/rP1	Верхнее / нижнее предельное значение давления в системе, при достижении которого OUT1 переключается.
OU1	Функция выходного сигнала для OUT1: • Переключаемый сигнал для предельных значений давления: функция гистерезиса [H ..] или функция окна [F ..], нормально открытый [. no] или нормально закрытый [. nc].
OU2	Функция выходного сигнала для OUT2: • Аналоговый сигнал для текущего давления в системе: 4...20 мА [I] или 0...10 В [U].
EF	Расширенные функции / открытие уровня меню 2.
Uni	Стандартная единица измерения для давления в системе.
HI	Память для сохранения максимального значения давления в системе.
LO	Память для минимального значения давления в системе (только для PN004A и PN009A).
dS1	Задержка включения для OUT1.
dr1	Сброс задержки для OUT1.
dAP	Демпфирование для OUT1.
diS	Скорость обновления и ориентация дисплея.





RU

# 9 Настройка параметров

Во время настройки параметров датчик остаётся в рабочем режиме. Он выполняет измерение в соответствии с установленными параметрами до тех пор, пока не завершится настройка параметров.

## 9.1 Обычная настройка параметров

Настройка каждого параметра осуществляется в 3 этапа:
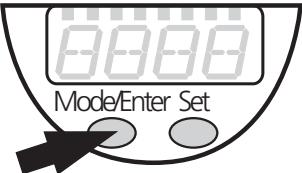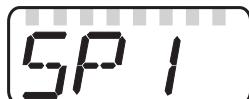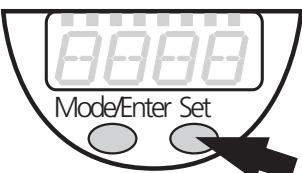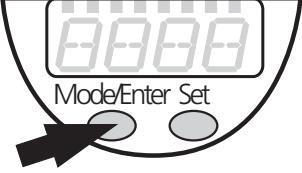
<b>1</b>	<b>Выбор параметров</b> ► Удерживайте кнопку [MODE/ENTER] пока желаемый параметр не отобразится на экране .	 → 
<b>2</b>	<b>Установка значений параметров</b> ► Нажмите кнопку [Set] и удерживайте ее нажатой. > Текущее значение параметра мигает на экране в течение 5 с. > Через 5 с: Установленное значение изменяется: постепенно при однократных нажатиях или постоянном удержании.	 →  
		Цифровые значения постоянно увеличиваются. Для уменьшения значения: дождитесь, пока индицируемая на дисплее величина достигнет своего максимального значения. Затем начнётся новый цикл и отображение с минимального значения.
<b>3</b>	<b>Подтверждение значения параметра</b> ► Нажмите кратко кнопку [Mode/Enter]. > Параметр снова отображается на экране. Новое значение сохраняется в памяти.	 → 
<b>Настройка других параметров</b> ► Необходимо начать с шага 1.		
<b>Завершение настройки параметров</b> ► Удерживайте [Mode/Enter] несколько раз, пока текущее измеренное значение не отобразится на экране, или ждите около 5 с. > Прибор возвращается в рабочий режим.		


- Переход по меню с уровня 1 на уровень 2:

- ▶ Нажимайте [Mode/Enter] до тех пор, пока [EF] не отобразится на экране.. .


Если субменю защищено с помощью кода доступа, то на дисплее мигает "Cod1".

- ▶ Нажмите кнопку [Set] и удерживайте её нажатой до тех пор, пока номер кода не отобразится на экране.
- ▶ Кратко нажмите кнопку [Mode/Enter].

Заводская настройка датчика: без защиты кодом доступа.

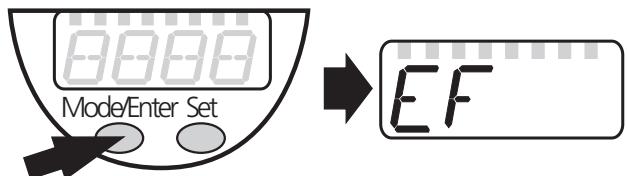


- ▶ Кратко нажмите кнопку [Set].
- > Отображается первый параметр субменю (в данном случае: [Uni]).

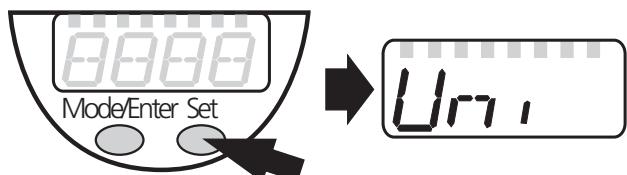

- Блокировка / разблокировка

Для избежания нежелательных изменений в настройках есть возможность электронной блокировки датчика.


- ▶ Убедитесь, что прибор работает в нормальном рабочем режиме.
- ▶ Нажмите кнопку [Mode/Enter] + [Set] в течение 10 с.
- > [Loc] отображается на экране.

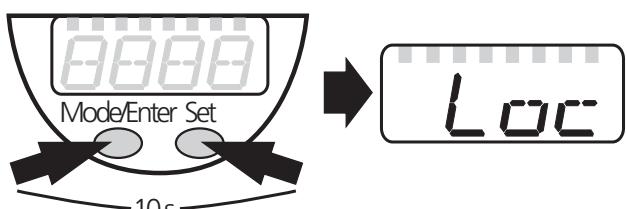

Во время эксплуатации: [Loc] кратко отображается на дисплее при попытке внесения изменений в значения параметров.

Для разблокировки:

- ▶ Нажмите кнопку [Mode/Enter] + [Set] в течение 10 с.
- > [uLoc] отображается на экране.

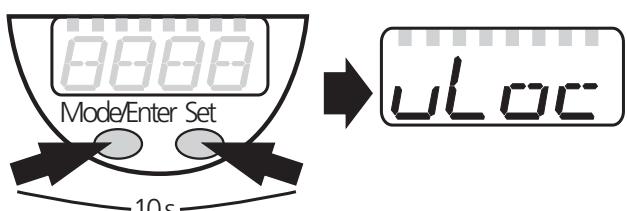

Заводская настройка прибора: без блокировки.

- Функция таймаута:

Если в течение 15 с. не будет нажата ни одна кнопка, то датчик возвращается в режим измерения с неизменными значениями.

## 9.2 Конфигурация цифрового дисплея

► Выберите [Uni] и настройте единицу измерения: [бар], [МПа], [фунт/кв.дюйм], [ $\text{inHg}$ ], для PN007A и PN009A дополнительно [ $\text{inHg}$ ].	Uni
► Выберите [diS] и определите скорость обновления и ориентацию отображения: - [d1]: обновление измеренных значений каждые 50 мс. - [d2]: обновление измеренных значений каждые 200 мс. - [d3]: обновление измеренных значений каждые 600 мс. - [rd1], [rd2], [rd3]: индикация как для d1, d2, d3; с поворотом на 180°. - [OFF]: дисплей выключен в рабочем режиме.	d, S

## 9.3 Конфигурация выхода 1

### 9.3.1 Настройка функции выходного сигнала

► Выберите [OU1] и настройте функцию: - [Hno] = функция гистерезиса / нормально открытый, - [Hnc] = функция гистерезиса / нормально закрытый, - [Fno] = функция окна / нормально открытый, - [Fnc] = функция окна / нормально закрытый.	OU 1
---	------

### 9.3.2 Настройка пределов переключения

► Выберите [SP1] и установите значение, при котором выход переключается.	SP 1
► Выберите [rP1] и настройте значение, при котором выход выключается.  rP1 всегда меньше SP1. Прибор принимает только значения, которые ниже SP1.	r-P 1

## 9.4 Конфигурация выхода 2

► Выберите [OU2] и задайте функцию переключения: - [I] = сигнал тока пропорционален давлению 4...20 мА, - [U] = сигнал напряжения пропорционален давлению 0...10 В.	OU2
---	-----

## 9.5 Настройки пользователя (дополнительные)

### 9.5.1 Настройка времени задержки для OUT1

[dS1] = задержка включения.

[dr1] = задержка выключения выхода OUT1 / OUT2.

- Выберите [dS1] или [dr1] и задайте значение между 0.1 и 50 с (при выборе 0.0 задержка неактивна).

dS /  
dr /

### 9.5.2 Настройка демпфирования для OUT1

- Выберите [dAP] и введите значение.

dAP-значение = время реагирования между изменением давления и изменением статуса переключения в миллисекундах.

Значение dAP определяет частоту переключения ( $f$ ) выхода. Могут быть настроены следующие неизменные значения:

dAP	3	6	10	17	30	60	125	250	500
f [Гц]	170	80	50	30	16	8	4	2	1

dAP

## 9.6 Сервисные функции

### 9.6.1 Считывание миним./макс. значений давления в системе

- Выберите [HI] или [LO], кратко нажмите кнопку [Set].

[HI] = максимальное значение, [LO] = минимальное значение.

Удаление из памяти:

- Выберите [HI] или [LO].
- Снова нажмите [SET] и удерживайте ее нажатой, пока [---] отображается на экране.
- Кратко нажмите кнопку [Mode/Enter].

[LO] только для PN004A и PN009A.

HI  
LO

RU

# 10 Эксплуатация

После подачи питания датчик находится в режиме измерения (= нормальный режим работы). Датчик осуществляет измерение температуры и обработку результатов измерения и вырабатывает выходные сигналы согласно установленным параметрам.

Индикация режимов работы → 7 Рабочие элементы и индикация.

## 10.1 Считывание заданных параметров


- ▶ Удерживайте кнопку [Mode/Enter] до тех пор, пока на экране не отобразится желаемый параметр.
- ▶ Кратко нажмите [Set].
- > Датчик отображает на экране установленное значение параметра в течение 15 с. По истечении следующих 15 с прибор возвращается в режим измерения.

## 10.2 Индикация неисправности

[OL]	Давление перегрузки (диапазон измерения превышен).
[UL]	Недостаточное давление (ниже нижнего предела диапазона измерения).
[SC1]	Короткое замыкание на OUT1. Выход выключен на время короткого замыкания.
[Err]	Мигает: внутренняя ошибка

Сообщения SC1 и Err отображаются на экране, даже если дисплей выключен.

## 11 Габаритные размеры

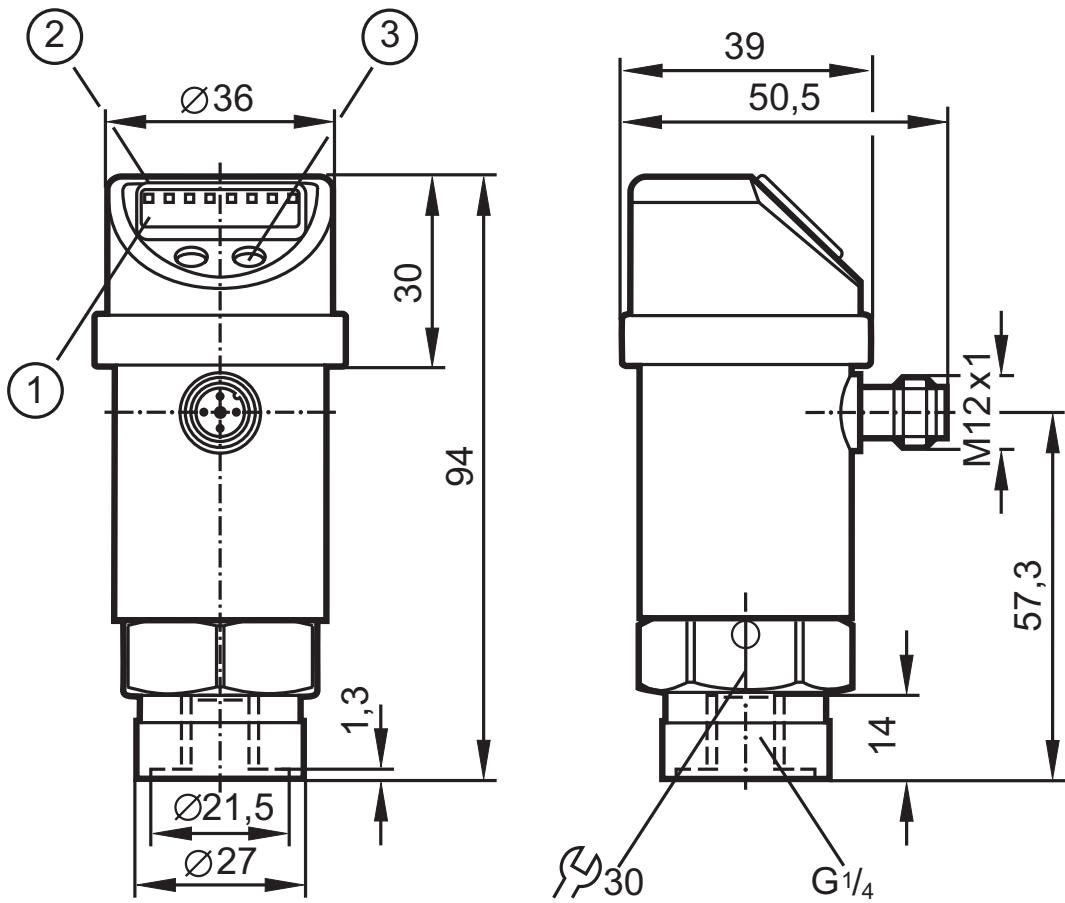

Размеры в мм

1: дисплей

2: светодиоды

3: кнопка для программирования

## 12 Технические характеристики

Рабочее напряжение [В]	18...36 DC <sup>1)</sup>
Потребление тока [мА]	< 50
Номинальный ток для переключаемого выхода [мА]	250
Задержка от перепутывания полярности и перегрузки	до 40 В
Задержка от короткого замыкания; функция самодиагностики	
Падение напряжения [В]	< 2
Готовность к работе после подключения питания [с]	0.3
Частота переключения [Гц]	макс.170
Аналоговый выход	4...20 мА / 0...10 В
Макс. допустимая нагрузка на токовый выход [Ω]	500
Миним. нагрузка с напряжением на выходе [Ω]	2000
Время реакции аналогового выхода [мс]	< 3

RU

Точность / погрешность (в % диапазона)	
- Погрешность точки переключения .....	< ± 0.5
- Отклонение характеристик .....	< ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS)
- Гистерезис .....	< 0.25
- Повторяемость (при колебании температуры < 10 K) .....	< ± 0.1
- Долговременная стабильность (в % верхнего предела измерения за год) ...	< ± 0.05
- Температурные коэффициенты (TEMPCO) в компенсированном температурном диапазоне 0 ... 60 °C (в % верхнего предела измерения 10 K) Наибольший темпер. коэффициент нулевой точки / верхнего предела измерения < ± 0.2 / < ± 0.2	

Материалы корпуса (в контакте с изм. средой) . нерж. сталь (303S21); керамика (99.9 % Al2O3); FPM (Витон)

Материалы корпуса .....нерж. сталь (304S15); высококачественная нержавеющая  
сталь(316L);

PC (Макролон) PBT, (Pocan); PEI; FPM (Витон)

Степень защиты ..... IP 65 III

Ударопрочность [Г] ..... 50 (DIN / IEC 68-2-27, 11 мс)

Виброустойчивость [Г] ..... 20 (DIN / IEC 68-2-6, 10-2000 Гц)

Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) 100 миллионов

Рабочая температура [°C] ..... -20...60

Температура среды измерения [°C] ..... -20...60

Температура хранения [°C] ..... -40...100

ЭМС EN 61000-4-2 ESD: ..... 4 / 8 кВ

EN 61000-4-3 ВЧ излучение: ..... 10 В/м

EN 61000-4-4 Всплеск: ..... 2 кВ

EN 61000-4-5 Выброс: ..... 0.5 / 1 кВ

EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: ..... 10 В

<sup>1)</sup> согласно EN50178, SELV, PELV

BFSL = прямая линия наилучшего соответствия / LS = задание граничного значения

## 12.1 Диапазоны настройки

		SP1		rP1		$\Delta P$
		МИНИМ.	МАКС.	МИНИМ.	МАКС.	
PN004A	бар	-0.90	10.00	-0.95	9.95	0.05
	фунт/ кв.дюйм	-12	145	-13	144	1
	МПа	-0.090	1.000	-0.095	0.995	0.005
PN006A	бар	0.02	2.50	0.01	2.49	0.01
	фунт/ кв.дюйм	0.4	36.2	0.2	36.0	0.2
	кПа	2	250	1	249	1
PN007A	мбар	10	1000	5	995	5
	фунт/ кв.дюйм	0.2	14.5	0.1	14.4	0.1
	кПа	1.0	100.0	0.5	99.5	0.5
	inHg	0.3	29.5	0.2	29.4	0.1
PN009A	мбар	-990	0	-995	-5	5
	фунт/ кв.дюйм	-14.3	0.0	-14.4	-0.1	0.1
	кПа	-99.0	0.0	-99.5	-0.5	0.5
	inHg	-29.2	0.0	-29.3	-0.2	0.1

$\Delta P$  = шаг изменения

RU

## 13 Заводская настройка

	Заводская настройка	Настройка пользователя
SP1	25% VMR*	
rP1	23% VMR*	
OU1	Нмо	
OU2	I	
dS1	0,0	
dr1	0,0	
dAP	6	
diS	d2	
Uni	бар / мбар	

\* = указанное процентное соотношение верхнего предела измерения (VMR) соответствующего датчика установлено в барах / миллибарах.

Технические данные и дополнительная информация представлена на интернет-странице  
[www.ifm-electronic.com](http://www.ifm-electronic.com) → Select your country (Выбрать страну) → Data sheet direct (К техническим данным):

RU